

Přehled mazání.

/Obr. 10/.

1. Mazničky pro ložiska otočných hlav podávání materiálu.
2. Maznička pro ložisko vratidla podávání materiálu.
3. Zátka otvoru pro plnění rychlostní skříně.
4. Lamelový čistič oleje.
5. Výtlačná trubka /hadice/ od čističe do mísy vřeteníku.
6. Mísa pro rozvod oleje k jednotlivým mazacím místům.
7. Trubka pro přívod oleje ke kontrolnímu okénku.
8. Kontrolní okénko pro sledování činnosti čerpadla 24 a tím správného mazání rychlostní skříně a vřeteníku. Kontrolním okénkem musí prokapávat nebo protékat olej.
9. Maznička zařízení pro řezání závitu.
10. Zátka otvoru pro nalévání oleje do suportové skříně.
11. Maznička pro matici příčného suportu.
12. Maznička pro čtyřnožovou hlavu.
13. Kontrola mazání suportové skříně. Při správné činnosti čerpadla musí okénkem prokapávat olej.
14. Rozváděcí trubky pro mazání suportu a suportové skříně.
15. Rozváděcí otvor pro mazání suportu a suportové skříně.
16. Žlábek pro rozvod oleje k jednotlivým mazacím místům v revolverové skříně.
17. Zátka otvoru pro mazání revolverové hlavy.
18. Maznička pro západku revolverové hlavy.
19. Maznička pro mazání vedení saní revolverové hlavy.
20. Kontrolní mazání revolverové skříně. Při správné činnosti čerpadla musí kontrolním okénkem prokapávat olej.
21. Výtlačná trubka pro mazání šnekového kola revolverového suportu.
22. Maznička pro nárážkový buben.
23. Šrouby - zátky mazacích otvorů kopírovacího zařízení.
24. Zubové čerpadlo pro mazání rychlostní skříně a vřeteníku.
25. Olejovník pro kontrolu stavu oleje v rychlostní skříně.
26. Vypouštění oleje z rychlostní skříně.
27. Hadice pro přívod oleje od čerpadla k čističi.
28. Přední a zadní kryt vedení. Týdně sejmout, vedení očistit a namazat.
29. Závitová patrona, nasazená na rozvodovém hřídeli se maže při řezání závity tím způsobem, že se nakape olej do závity.
30. Žlábek pro rozvod oleje k suportové skříně.